



# HEIDENHAIN




## Solutions CN

Description du programme CN 8205

Français (fr)  
02/2020

## 1 Description du programme CN 8205\_fr.h

Programme CN permettant de définir le point d'origine Z à la coordonnée Z la plus petite mesurée.

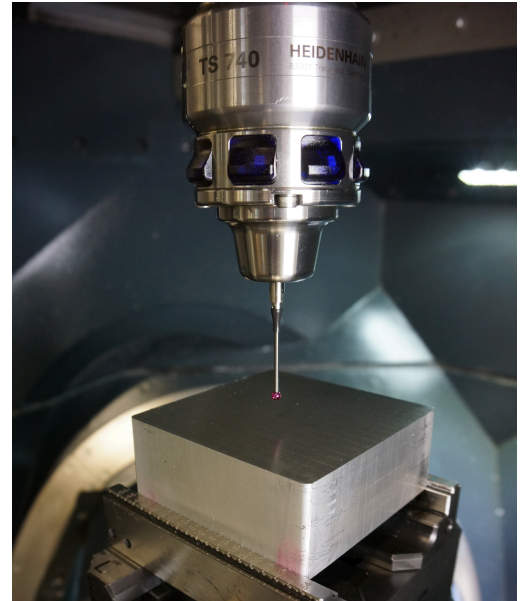

### Consigne

La coordonnée Z de plusieurs positions d'une surface non usinée est censée être mesurée automatiquement et le point d'origine automatiquement défini à la coordonnée Z la plus petite.

### Solution

La requête a été résolue à l'aide d'un tableau. Dans ce tableau, vous devez définir les coordonnées X/Y auxquelles la CN mesure la coordonnée Z. Dans ce paramètre, la CN mémorise toutes les coordonnées de la plus petite coordonnée Z mesurée. Une fois toutes les positions mesurées, la CN définit le point d'origine Z à la plus petite coordonnée mesurée.

### Programme CN 8205\_fr.h

Vous commencez par définir les paramètres nécessaires dans le programme CN, puis la CN appelle le palpeur 3D. La CN amène ensuite le palpeur à une position de sécurité le long de l'axe Z.

À l'étape suivante, la CN calcule le nombre de répétitions d'une répétition de partie de programme. Elle enregistre la valeur numérique maximale possible au paramètre QL42. Plus tard, au paramètre QL42, la CN enregistrera systématiquement la plus petite coordonnée Z mesurée. Au départ, c'est la valeur maximale qui est affectée au paramètre de manière à être sûr que la valeur mesurée à la première mesure est plus petite.

Puis la CN utilise la commande FN26 pour ouvrir le tableau dans lequel les coordonnées X/Y des points mesurés sont enregistrées.



Si le tableau n'est pas enregistré dans le même répertoire que le programme CN, vous devrez adapter le chemin renseigné dans la fonction FN26.

Ensuite, le début de la répétition de programme est définie. À la première étape de la répétition, la CN lit les coordonnées X/Y de la première ligne du tableau. Puis elle approche ces coordonnées. Puis la CN utilise le cycle 427 pour mesurer la coordonnée Z de la position.

Après la mesure, la CN vérifie si la valeur mesurée du paramètre Q160 est inférieure à la valeur jusqu'alors enregistrée au paramètre QL42.

- Si la valeur mesurée n'est pas inférieure, le programme CN se poursuit.
- Si la valeur mesurée est inférieure à celle qui est mémorisée au paramètre QL42, la CN saute dans un sous-programme. Dans ce sous-programme, elle sauvegarde aux paramètres QL40 et QL41 les coordonnées X et Y de la dernière position mesurée. Elle enregistre au paramètre QL42 le résultat actuel de la mesure sur l'axe Z. La CN revient ensuite dans la répétition de partie de programme.

À l'étape suivante de la répétition, la CN incrémente de un la valeur de la ligne du tableau à lire. Ensuite, le saut au début de la répétition est définie. La CN exécute ce saut jusqu'à ce que le nombre de points de mesure soit lu, la coordonnée Z mesurée et comparée avec la valeur du paramètre QL42.

À la fin de la répétition de la partie de programme, les coordonnées de la plus petite coordonnée mesurée sont enregistrées aux paramètres QL40 à QL42. La CN positionne le palpeur à ces deux coordonnées, dans le plan X/Y. Puis elle exécute le cycle 417. Avec ce cycle, la CN définit le point d'origine sur l'axe du palpeur. La CN utilise le cycle 247 pour définir le nouveau point d'origine défini. Puis elle dégage le palpeur et met fin au programme.

<b>Paramètre</b>	<b>Nom</b>	<b>Signification</b>
QL1	NOMBRE DE POINTS DE MESURE	Nombre de positions approchées et mesurées
QL2	POINT DE DEPART DE LA MESURE	Coordonnée Z à laquelle le cycle de mesure commence
QL3	POINT D'ORIGINE EN Z QUI DOIT ETRE DEFINI AU POINT LE PLUS PROFOND	Valeur du point d'origine que la CN définit à la plus petite coordonnée Z mesurée
QL4	DISTANCE D'APPROCHE	Distance à laquelle la CN prépositionne le palpeur, au-dessus du point de départ.
QL5	PREMIERE LIGNE DU TABLEAU QUI DOIT ETRE LUE	Numéro de ligne de la première ligne du tableau à partir de laquelle la CN lit les coordonnées X/Y

**Tableau 82051\_fr.tab**

Le tableau personnalisable contient les coordonnées X/Y des positions auxquelles la CN mesure la coordonnée Z. Le tableau se compose de deux colonnes, X et Y, et doit au moins contenir autant de lignes que de points de mesure que vous avez définis dans le programme CN.